




Skruva fast stegytorna till sidostyckena. Använd mittenhålen på stegytan (c/c 360 mm mellan sidostyckena) . Stegskarv monteras omlott. Använd bult M10x20 och flänsmutter M10.

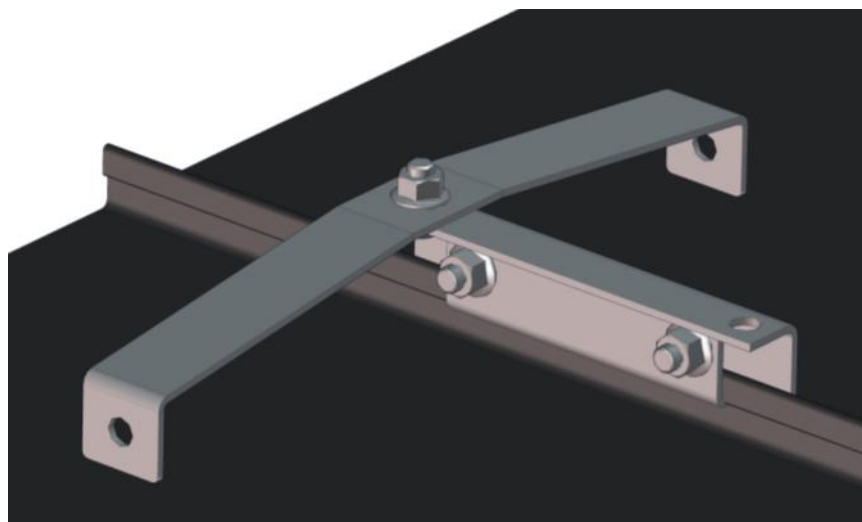

Se till att klackarna på falsfästet hamnar under ståndfalsen. Åtdragningsmoment min 20 Nm. Max 2,5 m mellan infästningar. Skruva tvärstag till falsfäste och stegen med bult M10x20 och flänsmutter M10.

